

LOCALIZACIÓN DE LA ZONA DE BAÑO

**Zona de baño:**  
Playa Sardina  
**Código ZB Eurostat:**  
ES70100009M35009B1  
**Código MSC:** 1433  
**Tipo de zona:** Marítima  
**Tipo de agua:** Costera  
**Demarcación Hidrográfica:**  
Gran Canaria

**Estado:** España  
**Comunidad Autónoma:**  
Canarias  
**Isla:** Gran Canaria  
**Provincia:** Las Palmas  
**Municipio:**  
Gáldar  
**Localidades:**  
Puerto de Sardina



**Temporada de baño:** 01 de junio a 30 de septiembre

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS, GEOGRÁFICAS E HIDROLÓGICAS

**Masa de Agua/Tipología:** ES70GCT11 - Costera Noroeste / superficial costera natural  
ES70GC001 Noroeste / subterránea

**Área de Gestión del Riesgo de Inundaciones/Tipología:** –

**Precipitación total anual (mm):**

**Índice de torrencialidad:**

**Batimetría:** 0 - (-4) m

(<https://www.redmic.es>)



**Régimen de corrientes:**

**Rango mareal:** 1-3 m

**Exposición al oleaje:** expuesta

**Régimen oleaje:** oleaje moderado


**Sustrato:** arena fina dorada

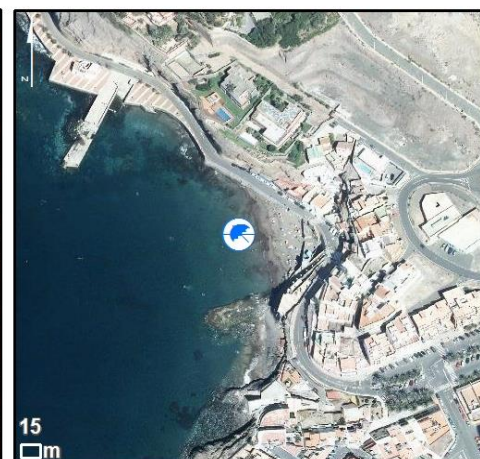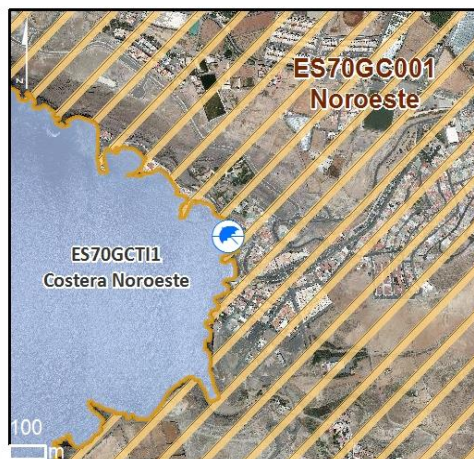

Zonas de Baño  Masas de Agua Subterránea  
 Masas de Agua Superficial Natural

PARÁMETROS MICROBIOLÓGICOS DEL AGUA DE BAÑO

CLASIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO  
(Según Anexo II del RD1341/2007)


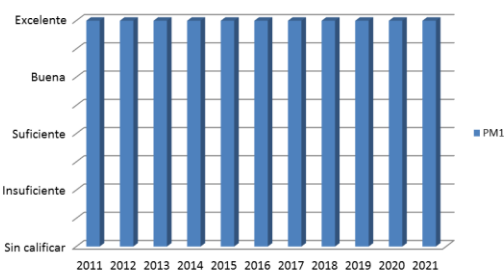


Temporada de baño desde el 01 de junio al 30 de septiembre de 2021

Clasificación de la calidad del agua de baño basada en la evaluación de la serie de resultados analíticos de los indicadores de contaminación fecal *Escherichia coli* y *Enterococos intestinales*, recopilados durante los últimos cuatro años, conforme lo establecido en el RD1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las aguas de baño.

Mapa sanitario:

<https://www3.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/mapa.jsp?idDocument=e200513a-a2fa-11e0-9610-f1717f4d08a3&idCarpeta=61e907e3-d473-11e9-9a19-e5198e027117>

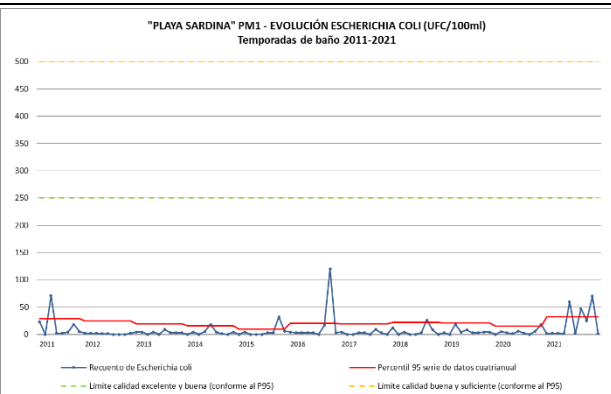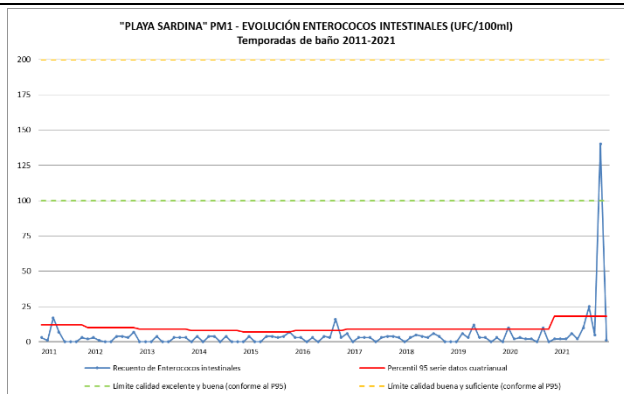

### DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DE BAÑO

|                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Longitud(m):</b> 80<br><b>Anchura(m):</b> 40<br><b>Acceso Peatonal:</b> Sí (Regular)<br><b>Acceso Rodado:</b> No<br><b>Paseo Marítimo:</b> Sí<br><b>Acceso discapacitados:</b> Sí (Regular)<br><b>Aparcamiento:</b> No | <b>Fuente Pública de Red de Distribución:</b> No. Agua apta para consumo: S/N<br><b>Duchas:</b> Sí<br><b>Lavapiés:</b> Sí<br><b>Servicios:</b> Sí<br><b>Vestuarios:</b> No<br><b>Bares:</b> Sí<br><b>Papeleras:</b> Sí | <b>Contenedores:</b> No<br><b>Teléfono Público:</b> No<br><b>Megafonía:</b> No<br><b>Alquiler Sombrillas:</b> No<br><b>Alquiler Toldos:</b> No<br><b>Alquiler Tumbonas:</b> No |
| <b>Atención sanitaria:</b> Sí                                                                                                                                                                                             | <b>Médico:</b> No                                                                                                                                                                                                      | <b>Socorristas:</b> Sí                                                                                                                                                         |
| <b>Actividad:</b> Sin notificar                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                |

### RIESGO DE CONTAMINACIÓN

|  |                                                                                                                                                              |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Foco difuso:</b> 6. Muelle pesquero (actividad transporte y limpieza de barcos)                                                                           |
|  | <b>Foco puntual:</b> 1. EBAR Playa Sardinia; 2. Vertido piscina particular (agua dulce); 3. EDAR Puerto de Sardinia; 4. EBAR Faro Sardinia; 5. Emisario EDAR |
|  | <b>Cauces:</b> -                                                                                                                                             |
|  | <b>Episodios de contaminación ocurridos:</b><br>No constan episodios de contaminación anteriores en Náyade.                                                  |

| Naturaleza del episodio de contaminación de corta duración esperada:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Frecuencia: | Duración prevista:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ocurrencia en el periodo: |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| - Aguas residuales urbanas brutas y/o tratadas (roturas de emisario, avería red saneamiento, excedentes/emergencia, vertidos no autorizados...)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Imprevista  | Inferior a 72h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                         |
| - Actividad pesquera (residuos orgánicos procedentes de limpieza de pescado)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Imprevista  | Inferior a 48h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                         |
| - Vertido accidental de hidrocarburos, residuos orgánicos, limpieza de barcos,...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Imprevista  | Inferior a 72h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                         |
| <b>Medidas de gestión:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Notificación de la incidencia a las autoridades competentes (Autoridad Sanitaria)</li> <li>- Recomendación de abstenerse del baño/Prohibición del baño (Admin. Local)</li> <li>- Toma de muestras sucesivas en intervalos no mayores de 72h (Autoridad Sanitaria; CIAGC)</li> <li>- Medidas de seguimiento (Órgano Ambiental)</li> <li>- Medidas correctoras (Órgano Ambiental)</li> </ul> |             | <b>Órgano Ambiental:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria (CIAGC)</li> <li>• Dirección General de la Costa y el Mar. Demarcación de Costas de Canarias (Las Palmas). MITERD</li> <li>• Puertos Canarios (Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda. Gobierno de Canarias)</li> <li>• Excelentísimo Ayuntamiento de la Real Ciudad de Gáldar</li> </ul> |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | <b>Autoridad Sanitaria:</b><br>Dirección General de Salud Pública. Servicio Canario de la Salud (Consejería Sanidad. Gobierno de Canarias)                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |

– Información al Público interesado (Admin. Local)

**Administración Local:**

Excelentísimo Ayuntamiento de la Real Ciudad de Gáldar

**RIESGO A LAS PROLIFERACIONES**

**Medusas/Erizos:** Sin riesgo\*.

**Fitoplancton:** (2004; 2010 y más intensamente en 2017)  
Episodios de proliferación de la cianobacteria *Trichodesmium*.


**Macroalgas:** Sin riesgo\*.

Evaluación según la información aportada por el Servicio de Biodiversidad, de la Dirección General de Lucha contra el Cambio Climático y Medio Ambiente del Gobierno de Canarias.

(\*) La masa de agua superficial costera ES70GCT11 - Costera Noroeste se encuentra en “buen estado” ecológico (biológico y físico-químico), presentando un estado total “bueno o mejor” (Plan Hidrológico de Gran Canaria. BOC nº 17 de 25 de enero de 2019).

**PUNTOS DE INICIO Y FIN DE LA ZONA DE BAÑO**

<https://www.pilotajelitoralcanario.es/#>

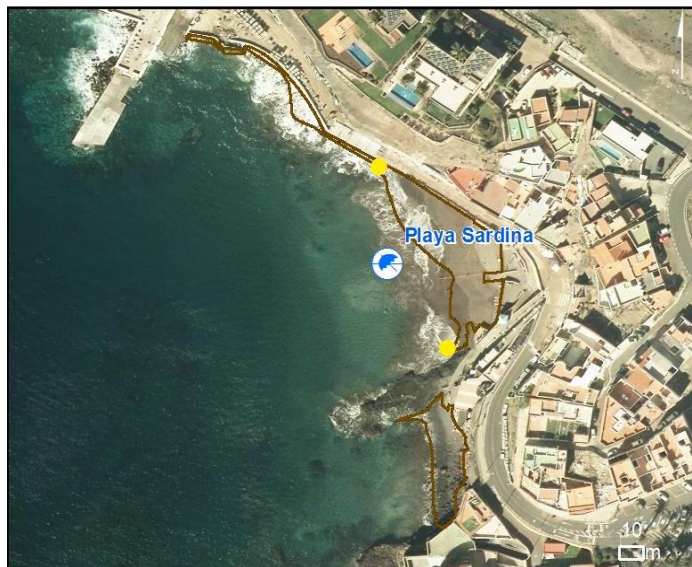

- Superficie útil
- Puntos de inicio - fin zona de baño

**PUNTOS DE CONTROL AMBIENTAL Y DE MUESTREO**

<https://nayadeciudadano.mssi.es/Splayas/ciudadano/ciudadanoVerZonaAction.do>



- Puntos de Muestreo
- Puntos de Control Ambiental



# PERFILES DE LAS AGUAS DE BAÑO

## GRAN CANARIA

MARZO 2022



Consejería de Transición Ecológica,  
Lucha contra el Cambio Climático  
y Planificación Territorial  
**Dirección General de Ordenación  
del Territorio y Aguas**



**Gobierno de Canarias**  
Consejería de Sanidad

---

**INDICE**

|          |                                                                                   |           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>INTRODUCCIÓN .....</b>                                                         | <b>3</b>  |
| <b>2</b> | <b>MARCO COMPETENCIAL.....</b>                                                    | <b>4</b>  |
| <b>3</b> | <b>METODOLOGÍA .....</b>                                                          | <b>6</b>  |
| 3.1      | Descripción general del contenido.....                                            | 6         |
| 3.2      | Descripción de las fichas de los perfiles ambientales de las aguas de baños ..... | 7         |
| 3.3      | Análisis y evaluación de resultados .....                                         | 12        |
| <b>4</b> | <b>ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL AGUA DE BAÑO .....</b>                               | <b>15</b> |
| <b>5</b> | <b>CONCLUSIONES .....</b>                                                         | <b>23</b> |

## ÍNDICE DE TABLAS

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabla 1. Definiciones de los términos más relevantes, conforme al RD 1341/2007 .....                                                                                                                                                                                                                                                    | 6  |
| Tabla 2. Clasificación del riesgo de contaminación microbiológica según presiones e impactos observados. ....                                                                                                                                                                                                                           | 13 |
| Tabla 3. Clasificación del riesgo global de contaminación en función del riesgo de los componentes A, B, C y D (indistintamente: contaminación microbiológica, proliferación de fitoplancton/cianobacterias, macroalgas y medusas) y del estado químico (2020) obtenido en el punto de la red de control más cercano a cada playa. .... | 14 |
| Tabla 4. Estimación del riesgo de contaminación microbiológica (Sin riesgo, Bajo, Medio, Alto) de las aguas de baño de la DH de Gran Canaria.....                                                                                                                                                                                       | 16 |
| Tabla 5. Estimación del riesgo global de contaminación (Sin riesgo, Bajo, Medio, Alto) de las aguas de baño de la DH de Gran Canaria.....                                                                                                                                                                                               | 20 |

## ÍNDICE DE FIGURAS

|                                                                                                                                                                                    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Figura 1. Información relativa a la localización de la zona de baño mostrada en los perfiles ambientales.....                                                                      | 8  |
| Figura 2. Información relativa a las características físicas, geográficas e hidrológicas de la zona de baño mostrada en los perfiles ambientales. ....                             | 9  |
| Figura 3. Información sobre los accesos, servicios ofrecidos y actividades permitidas en la zona de baño.....                                                                      | 9  |
| Figura 4. Información sobre la evolución de los parámetros microbiológicos ( <i>Escherichia Coli</i> y <i>Enterococos Intestinales</i> ) y la clasificación del agua de baño. .... | 10 |
| Figura 5. Información relativa al riesgo de proliferación de erizos, medusas, fitoplancton y macroalgas mostrada en el perfil ambiental. ....                                      | 11 |
| Figura 6. Información relativa a los posibles focos de contaminación de corta duración, naturaleza de la misma y autoridades competentes. ....                                     | 11 |
| Figura 7. Límites de la zona de baño y puntos de control ambiental y de muestreo. ....                                                                                             | 12 |
| Figura 8. Localización de las zonas de Baño. Fuente Plan Hidrológico de la DH de Gran Canaria .....                                                                                | 15 |

## 1 INTRODUCCIÓN

Con la aprobación de la Directiva 2006/7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de febrero de 2006, relativa a la gestión de la calidad de las aguas de baño, se exige la incorporación al derecho interno español de una norma que recoja las nuevas especificaciones de carácter científico y técnico, y posibilite un marco legal más acorde, en lo que a las aguas de baño se refiere, estableciendo las medidas sanitarias y de control necesarias para la protección de la salud de los bañistas así como conservar, proteger y mejorar la calidad del medio ambiente.

El Real Decreto 1341/2007 de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las aguas de baño, transpone la Directiva 2006/7/CE. Este Real Decreto tiene como objeto:

1. *Establecer los criterios sanitarios que deben cumplir las aguas de baño, para garantizar su calidad con el fin de proteger la salud humana de los efectos adversos derivados de cualquier tipo de contaminación.*
2. *Conservar, proteger y mejorar la calidad del medio ambiente en complemento al texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio.*
3. *Establecer disposiciones mínimas para el control, la clasificación, las medidas de gestión y el suministro de información al público sobre la calidad de las zonas de aguas de baño.*

Según se establece en el citado RD 1341/2007, el 20 de marzo de cada año, las autoridades competentes incorporarán el conjunto de información mínima del Censo de Aguas de Baño, para que el Ministerio de Sanidad pueda cumplir con la remisión de dicha información a la Comisión Europea (art.4.2 y art.14).

Entre la información que se debe aportar figura *“El perfil de cada una de las zonas de aguas de baño, o su actualización o revisión, según lo dispuesto en el anexo III de este real decreto”*, (art.4.3. d)

Es objeto de este informe presentar el perfil ambiental de las playas de la Demarcación Hidrográfica de Gran Canaria para la temporada de baño 2020-2021. Para ello el documento se ha estructurado en dos partes: una primera, en la que se presenta información relativa al marco competencial, la metodología para la elaboración de los perfiles, el análisis, evaluación y conclusiones, y una segunda, en la que se presenta el anexo con la información del perfil de cada una de las playas.

## 2 MARCO COMPETENCIAL

Son varias las administraciones que tienen algún tipo de competencia en la elaboración de los perfiles al ser responsables o gestionar la información relacionada. Según lo establecido en el artículo 3 del RD 1341/2007, estas autoridades competentes se pueden clasificar en las siguientes:

**a) Autoridad sanitaria**

*Corresponde a la que tenga encomendado, en el ámbito de cada comunidad autónoma, el cometido de garantizar el cumplimiento de los requisitos sanitarios establecidos en el RD 1341/2007.*

**b) Órgano ambiental**

*El órgano que tenga encomendado, en el ámbito de cada comunidad autónoma, el cometido de garantizar el cumplimiento de las competencias ambientales e hidráulicas del RD 1341/2007.*

**c) Autoridad autonómica**

*La administración que tenga encomendado, en el ámbito de cada comunidad autónoma, el cometido de garantizar el cumplimiento de las medidas de gestión previstas en el RD 1341/2007 y que no estén contempladas en los párrafos a) y b) anteriores.*

**d) Administración local**

*La que corresponda, en su caso, en el ámbito de sus competencias.*

En el caso de la demarcación de Gran Canaria son las siguientes:

**1. Gobierno de España:**

- Ministerio de Sanidad. Dirección General de Salud Pública. ([Autoridad sanitaria](#))
- Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD). Dirección General de la Costa y el Mar. Demarcación de Costas de Canarias (Las Palmas) y Dirección General del Agua. ([Órgano ambiental](#))
- Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Puertos del Estado. Autoridad Portuaria de Las Palmas. ([Órgano ambiental](#))

**2. Gobierno de Canarias:**

- Consejería de Sanidad. Servicio Canario de la Salud. DG de Salud Pública. ([Autoridad sanitaria](#))
- Consejería de Transición Ecológica, Lucha Contra el Cambio Climático y Planificación Territorial. Viceconsejería de Planificación Territorial y Transición Ecológica. Dirección General de Ordenación del Territorio y Aguas. ([Autoridad autonómica y Órgano ambiental](#))
- Consejería de Obras Públicas, Transporte y Vivienda. Puertos Canarios. ([Órgano ambiental](#))

**3. Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria. ([Órgano ambiental](#))**

**4. Ayuntamientos. ([Administración local](#))**

- Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Agaete
- Excelentísimo Ayuntamiento de la Real Ciudad de Gáldar

- Excelentísimo Ayuntamiento de Santa María de Guía
- Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Moya
- Excelentísimo Ayuntamiento de Arucas
- Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
- Ayuntamiento de Telde
- Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Ingenio
- Ayuntamiento de la Villa de Agüimes
- Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana
- Ilustre Ayuntamiento de la Villa de San Bartolomé de Tirajana
- Ilustre Ayuntamiento de Mogán

### 3 METODOLOGÍA

De forma previa a exponer la metodología aplicada<sup>1</sup>, se considera conveniente aportar la definición de algunos de los términos utilizados en esta materia.

**Tabla 1. Definiciones de los términos más relevantes, conforme al RD 1341/2007**

|                                     | DEFINICIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aguas de baño</b>                | Cualquier elemento de aguas superficiales donde se prevea que puedan bañarse un número importante de personas o exista una actividad cercana relacionada directamente con el baño y en el que no exista una prohibición permanente de baño ni se haya formulado una recomendación permanente de abstenerse del mismo y donde no exista peligro objetivo para el público. |
| <b>Zona de agua de baño</b>         | Área geográficamente delimitada de un término municipal compuesta por una playa y sus aguas de baño.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Playa</b>                        | Margen, orilla o ribera que rodea las aguas de baño, en superficie casi plana que tenga o no vegetación, formada por la acción del agua.                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Temporada de baño</b>            | El período en que pueda preverse la afluencia de un número importante de bañistas.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Registro de Zonas Protegidas</b> | Registro en el que se deben declarar las aguas de baño y que formará parte del plan hidrológico de la demarcación, establecido en el artículo 99 bis del texto refundido de la Ley de Aguas.                                                                                                                                                                             |
| <b>Punto de control ambiental</b>   | El lugar designado por el órgano ambiental para efectuar la toma de muestras para el control de las causas de contaminación que pudieran afectar a las zonas de aguas de baño, atendiendo a los perfiles de cada una de ellas.                                                                                                                                           |
| <b>Punto de muestreo</b>            | El lugar designado por la autoridad sanitaria para efectuar la toma de muestras para el control de la calidad de las aguas de baño, ubicado donde se prevea mayor presencia de bañistas, teniendo en cuenta el mayor riesgo de contaminación según el perfil de las aguas de baño. Cada agua de baño deberá tener, al menos, un punto de muestreo.                       |
| <b>Situación anómala</b>            | Un hecho o una combinación de hechos que afecten a la calidad de las aguas de baño del lugar de que se trate y cuya frecuencia previsible no supere una vez cada cuatro años.                                                                                                                                                                                            |
| <b>Circunstancia excepcional</b>    | Una situación inesperada que tenga, o se presuma razonablemente que pueda tener, un efecto nocivo en la calidad de las aguas de baño y en la salud de los bañistas.                                                                                                                                                                                                      |

En los apartados siguientes, se explica la metodología utilizada para la elaboración de los perfiles, explicando el contenido general que debe incluirse, el contenido particular de cada ficha y la metodología utilizada para analizar los resultados.

#### 3.1 Descripción general del contenido

Para cada una de las playas que forman parte del censo, se ha elaborado una ficha que contiene la información que especifica el RD 1341/2007:

- a) Una descripción de las características físicas de las aguas de baño, geográficas e hidrológicas de las aguas de baño, así como de otras aguas superficiales en la

<sup>1</sup> Metodología adaptada de *Perfiles de las aguas de baño de la zona litoral de la CAPV 2011*. Informe realizado por Fundación AZTI Tecnalia para Agencia Vasca del Agua - Uraren Euskal Agentzia. 508 pp.

demarcación hidrográfica de las aguas de baño de que se trate, que pudieran ser fuente de contaminación.

- b) La determinación y evaluación de las causas de contaminación<sup>2</sup> que pudieran afectar a las aguas de baño y a la salud de los bañistas. En caso de que la evaluación revele un riesgo de contaminación de corta duración<sup>3</sup>:
- La naturaleza, frecuencia y duración previsible de la contaminación de corta duración esperada.
  - los pormenores de cualesquiera causas residuales de contaminación, con indicación de las medidas de gestión adoptadas y el calendario para su eliminación.
  - las medidas de gestión adoptadas durante una contaminación de corta duración, así como la identidad y las señas de los organismos responsables de tales medidas.
- c) Una evaluación de la propensión a la proliferación de cianobacterias.
- d) Una evaluación de la propensión a la proliferación de medusas, macroalgas o fitoplancton.
- e) El emplazamiento del punto de control ambiental y punto de muestreo.

### 3.2 Descripción de las fichas de los perfiles ambientales de las aguas de baños

La información mostrada en los perfiles ambientales se ha dividido en los siguientes bloques:

- Localización de la zona de baño
- Características físicas, geográficas e hidrológicas
- Descripción de la zona de baño
- Parámetros microbiológicos de la zona de baño
- Riesgo a las proliferaciones
- Riesgo de contaminación
- Límites de la zona de baño y puntos de muestreo y control ambiental

A continuación, se detalla el contenido que se aporta en cada uno de los bloques.

#### 1. LOCALIZACIÓN DE LA ZONA DE BAÑO

Para cada perfil se han identificado los siguientes datos de interés relativos a la localización de la zona de baño:

- *Zona de baño*: Topónimo de la zona de baño (playa, piscina natural, ...)

---

<sup>2</sup> la presencia de contaminación microbiana o de otros organismos, residuos o sustancias químicas, que afecten a la calidad de las aguas de baño y entrañen un riesgo para la salud de los bañistas. Especialmente depuradoras, aliviaderos, fosas sépticas y pozos negros

<sup>3</sup> Contaminación microbiana, por *Escherichia Coli* o *Enterococos Intestinales*, cuyas causas sean claramente identificables, y cuando se prevea que **no** va a afectar a la calidad de las aguas de baño por un período **superior a 72 horas** a partir del primer momento en que se detecte la contaminación y se haya visto afectada la calidad de las aguas de baño, y el órgano ambiental haya establecido procedimientos de predicción y gestión para la misma

- **Código ZB Eurostat:** código de identificación de la zona de baño. Se trata del código que se reporta a la Comisión e identifica a la zona de baño y sus puntos de muestreo.
- **Código MSC:** Código interno utilizado por la aplicación Náyade para la identificación de las zonas de baño.
- **Tipo de zona:** indica el tipo de zona de baño (en la CCAA de Canarias todas las zonas de baño identificadas son de tipo “marítimo”).
- **Tipo de agua:** indica el tipo de agua de la zona de baño (en el caso de Canarias se trata de costeras).
- **Temporada de baño:** anual (del 01-ene al 31-dic) o estival (del 01-jun al 30-sep), correspondiente al año en curso 2021.
- Datos de la *Demarcación Hidrográfica, Provincia, Isla, Municipio y Localidades* a la que pertenece la zona de baño.
- *Mapa de localización* de la zona de baño en la DH.

| LOCALIZACIÓN DE LA ZONA DE BAÑO                                                              |  |                                        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------|--|
| <b>Zona de baño:</b><br>Playa Arinaga                                                        |  | <b>Estado:</b> España                  |  |
| <b>Código ZB Eurostat:</b><br>ES70500002M35002A1<br>ES70500002M35002A2<br>ES70500002M35002A3 |  | <b>Comunidad Autónoma:</b><br>Canarias |  |
| <b>Código MSC:</b> 1420                                                                      |  | <b>Isla:</b><br>Gran Canaria           |  |
| <b>Tipo de zona:</b> Marítima                                                                |  | <b>Provincia:</b> Las Palmas           |  |
| <b>Tipo de agua:</b> Costera                                                                 |  | <b>Municipio:</b> Agüimes              |  |
| <b>Demarcación Hidrográfica:</b><br>Gran Canaria                                             |  | <b>Localidades:</b><br>Arinaga         |  |
| <b>Temporada de baño:</b> 01 de febrero a 30 de noviembre                                    |  |                                        |  |







Figura 1. Información relativa a la localización de la zona de baño mostrada en los perfiles ambientales.

## 2. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS, GEOGRÁFICAS E HIDROLÓGICAS

Para cada zona de baño se ha identificado los siguientes datos de interés:

- *Masas de agua asociada* y su tipología (subterránea, superficial costera natural o muy modificada), identificándola con su código y nombre (según la información del Plan Hidrológico de la DH).
- *Área de Gestión del Riesgo de Inundaciones/Tipología:* Código de las Áreas con Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSIs) identificada en la zona de baño o en su proximidad según el Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (PGRI) de la DH, así como la tipología de la misma (costera o fluvial-pluvial).
- Principales características físicas, oceanográficas e hidrológicas (batimetría, exposición al oleaje, corrientes, mareas, precipitación, índice de torrencialidad).
- *Sustrato* de la zona de baño (arena fina o gruesa, grava, piedras o si es sustrato artificial).
- Mapas de localización de la zona de baño, de la masa de agua asociada y ARPSIs identificadas.

| CARACTERÍSTICAS FÍSICAS, GEOGRÁFICAS E HIDROLÓGICAS                                                                     |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Masa de Agua/Tipología: ES70GCTIV1 - Costera Noreste / superficial costera natural<br>ES70GC003 - Noreste / subterránea |                                  |
| Área de Gestión del Riesgo de Inundaciones/Tipología: ES120_ARPSI_0001 - Las Palmas (Playa de las Canteras) /costera    |                                  |
| Precipitación total anual (mm):                                                                                         | Índice de torrencialidad:        |
| Batimetría: 0 - (-5) m<br>(https://www.redmic.es/)                                                                      | Exposición al oleaje: expuesta   |
| Régimen de corrientes:                                                                                                  | Régimen oleaje: aguas tranquilas |
| Rango mareal: 1-3 m                                                                                                     | Sustrato: arena fina dorada      |



Figura 2. Información relativa a las características físicas, geográficas e hidrológicas de la zona de baño mostrada en los perfiles ambientales.

### 3. DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DE BAÑO

En este bloque se recoge la información aportada por el Ayuntamiento al que pertenece la zona de baño, indicando las dimensiones de la misma, así como la existencia de *accesos* para los distintos tipos de movilidad (peatonal, PMR, tráfico rodado, aparcamientos...), *servicios* (aseos, duchas, limpieza, restauración, alquileres de hamacas y sombrillas...), *puntos SOS* (socorrista, médico, atención sanitaria) y las *actividades* que se pueden realizar (acuáticas y/o en arena).

| DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DE BAÑO                                                                        |                                                                        |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Longitud(m): 2.065                                                                                    | Fuente Pública de Red de Distribución: No. Agua apta para consumo: S/N |                         |
| Anchura(m): 18,02                                                                                     | Duchas: Sí                                                             | Contenedores: Sí        |
| Acceso Peatonal: Sí (Regular)                                                                         | Lavapiés: Sí                                                           | Teléfono Público: Sí    |
| Acceso Rodado: Sí (Bueno)                                                                             | Servicios: Sí                                                          | Megafonía: No           |
| Paseo Marítimo: Sin notificar                                                                         | Vestuarios: No                                                         | Alquiler Sombrillas: No |
| Acceso discapacitados: Sí (Regular)                                                                   | Bares: Sí                                                              | Alquiler Toldos: No     |
| Aparcamiento: Sí (Bueno)                                                                              | Papeleras: Sí                                                          | Alquiler Tumbonas: No   |
| Atención sanitaria: Sí                                                                                | Médico: No                                                             | Socorristas: Sí         |
| Actividad: Barcos a motor, Barcos sin motor, Submarinismo (Agua); Balonmano, Fútbol, Voleibol (Arena) |                                                                        |                         |

Figura 3. Información sobre los accesos, servicios ofrecidos y actividades permitidas en la zona de baño.

### 4. PARÁMETROS MICROBIOLÓGICOS DE LA ZONA DE BAÑO

La información mostrada en el perfil ambiental es de tipo sanitario de las aguas de baño con base a la evaluación de las mediciones realizadas en los puntos de muestreo (control sanitario - NÁYADE), aportando las *gráficas de evolución* de las mediciones de los indicadores de contaminación fecal *Escherichia Coli* y *Enterococos Intestinales* en cada punto de muestreo de

la zona de baño, así como la *clasificación de las aguas de baño* (Excelente, Buena, Suficiente, Insuficiente o Sin Calificar).



Figura 4. Información sobre la evolución de los parámetros microbiológicos (*Escherichia Coli* y *Enterococos Intestinales*) y la clasificación del agua de baño.

## 5. RIESGO A LAS PROLIFERACIONES

En este apartado se presenta la información relativa a los riesgos de proliferación de medusas, erizos, fitoplancton y macroalgas. En este apartado se presenta la información relativa a los riesgos de proliferación de medusas, erizos, fitoplancton y macroalgas. En cuanto a la valoración del riesgo a las proliferaciones, la Viceconsejería de Medio Ambiente (líder de proyecto MIMAR+) se encuentra ultimando los informes científicos, junto con la ULPGC, enmarcados en el proyecto **INTERREG MIMAR+**<sup>4</sup> continuación del **proyecto MIMAR**<sup>5</sup>, con el que se prevé dar una respuesta al indicador de Riesgo de Proliferaciones. Entre los objetivos de dicho proyecto se incluye la Identificación de especies capaces de desarrollar floraciones algales tóxicas (HABs, HarmfullalgaeBlossoms), así como los factores que las desencadenan, proponiendo mecanismos de control, vigilancia y coordinación entre las administraciones competentes en la región y el desarrollo de metodologías comunes para el seguimiento de las floraciones de algas nocivas con efectos en la salud humana y el medio natural, y estudio de los mecanismos que las producen.

Asimismo, según la información aportada por el Servicio de Biodiversidad de la Dirección General de Lucha contra el Cambio Climático y Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, con los criterios y argumentos de los que se cuentan actualmente, pueden considerarse las zonas de baño de DH de Gran Canaria como “sin riesgo” de proliferación.

<sup>4</sup> <https://www.proyectomimarplus.com>

<sup>5</sup> [https://www.gobiernodecanarias.org/medioambiente/actuaciones\\_financiacion\\_europea/interreg\\_mac/mimar/](https://www.gobiernodecanarias.org/medioambiente/actuaciones_financiacion_europea/interreg_mac/mimar/)

| RIESGO A LAS PROLIFERACIONES                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                    |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Medusas/Erizos:</b> Sin Riesgo*. Episodios ocurridos:<br>– (14 – 16)/05/2012: Medusas.                                                                                                                                                                    | <b>Fitoplancton:</b> (2004; 2010 y más intensamente en 2017) Episodios de proliferación de la cianobacteria <i>Trichodesmium</i> . | <b>Macroalgas:</b> Sin riesgo*. |
| Evaluación según la información aportada por el Servicio de Biodiversidad, de la Dirección General de Lucha contra el Cambio Climático y Medio Ambiente del Gobierno de Canarias.                                                                            |                                                                                                                                    |                                 |
| (*) La masa de agua superficial costera ES70GCT11 - Costera Noroeste se encuentra en “buen estado” ecológico (biológico y físico-químico), presentando un estado total “bueno o mejor” (Plan Hidrológico de Gran Canaria. BOC nº 17 de 25 de enero de 2019). |                                                                                                                                    |                                 |

Figura 5. Información relativa al riesgo de proliferación de erizos, medusas, fitoplancton y macroalgas mostrada en el perfil ambiental.

## 6. RIESGO DE CONTAMINACIÓN

La información que se presenta en este bloque se refiere al riesgo de que se produzca una contaminación de las aguas de baño, para ello se analizan los posibles *focos de contaminación puntual* (red de saneamiento, vertidos censo 2018 y anterior, existencia de EDAR, EBAR, EDAM, fosas sépticas, actividades industriales potencialmente contaminantes...) y *focos de contaminación difusa* (principalmente puertos comerciales, deportivos, pesqueros...) así como los *cauces* (barrancos principales, barranquillos...) que desemboquen en la zona de baño o cuyo vertido pluvial pueda afectar a la misma.

| RIESGO DE CONTAMINACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
|  <p><b>VERTIDOS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Autorizados a 2018 (CLV)</li> <li>Estado (2016-2017)</li> <li>Autorizado</li> <li>No Autorizado</li> </ul> <p><b>Actividades Portuarias, Puerto</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>EDAR</li> <li>Colector</li> <li>Emisario</li> <li>Saneamiento</li> <li>Cauces</li> </ul> <p>500 m</p> |  | <b>Foco difuso:</b> Puerto de Arinaga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | <b>Foco puntual:</b> 1. Vertido en la Bahía de Formas; 2. EDAR del Sureste; 3. Red de Saneamiento; 4. Vertido Nuevo emisario del Sureste; 5. Aliviadero EBAR Risco Verde                                                                                                                                                                                                                |                           |                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | <b>Cauces:</b> Barranco de El Balo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | <b>Episodios de contaminación ocurridos:</b><br>- (15 – 16)/07/2013: vertido de aguas residuales por rotura de bomba impulsión desde alcantarillado a EDAR.                                                                                                                                                                                                                             |                           |                                  |
| <b>Naturaleza del episodio de contaminación de corta duración esperada:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | <b>Frecuencia:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Duración prevista:</b> | <b>Ocurrencia en el periodo:</b> |
| – Vertido de aguas pluviales por escorrentías generadas por fuertes lluvias (arrastre de posibles contaminantes desde aguas arriba)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | Esporádica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Inferior a 72h            | -                                |
| – Aguas residuales urbanas brutas y/o tratadas (roturas de emisario, avería red saneamiento, excedentes/emergencia, vertidos no autorizados...)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | Imprevista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Inferior a 72h            | -                                |
| – Vertido accidental de hidrocarburos, residuos orgánicos, limpieza de barcos,...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | Imprevista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Inferior a 72h            | -                                |
| <b>Medidas de gestión:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | <b>Órgano Ambiental:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria (CIAGC)</li> <li>Dirección General de la Costa y el Mar. Demarcación de Costas de Canarias (Las Palmas). MITERD</li> <li>Puertos Canarios (Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda. Gobierno de Canarias)</li> <li>Ayuntamiento de la Villa de Agüimes</li> </ul> |                           |                                  |
| – Notificación de la incidencia a las autoridades competentes (Autoridad Sanitaria)<br>– Recomendación de abstenerse del baño/Prohibición del baño (Admin. Local)<br>– Toma de muestras sucesivas en intervalos no mayores de 72h (Autoridad Sanitaria; CIAGC)<br>– Medidas de seguimiento (Órgano Ambiental)<br>– Medidas correctoras (Órgano Ambiental)<br>– Información al Público interesado (Admin. Local)                                        |  | <b>Autoridad Sanitaria:</b><br>Dirección General de Salud Pública. Servicio Canario de la Salud (Consejería Sanidad. Gobierno de Canarias)                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | <b>Administración Local:</b><br>Ayuntamiento de la Villa de Agüimes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |                                  |

Figura 6. Información relativa a los posibles focos de contaminación de corta duración, naturaleza de la misma y autoridades competentes.

Se han contabilizado todos los episodios de contaminación de corta duración y circunstancias excepcionales por motivos microbiológicos registrados en Náyade desde el año 2011 hasta el 2020 como antecedentes ocurridos.

En función de lo observado y de los antecedentes de episodios de contaminación registrados, se valora la *naturaleza* de la posible contaminación (aguas residuales urbanas brutas y/o tratadas, aguas pluviales, salmueras, hidrocarburos, vertidos de piscinas, industriales...), la *frecuencia* de ocurrencia y *duración* esperada de la misma.

En este bloque también se indican el Órgano Ambiental, la Autoridad Sanitaria y la Administración Local.

## 7. LÍMITES DE LA ZONA DE BAÑO Y PUNTOS DE MUESTREO Y CONTROL AMBIENTAL

Los límites de la zona de baño se han indicado mediante los *puntos de inicio y fin* de la misma. Como no se dispone de la superficie de la zona de baño, se ha representado la *superficie útil* de la playa facilitada por GRAFCAN.

Por otro lado, se muestran los puntos de muestreo activos (últimos reportados por NÁYADE) de la zona de baño, así como los puntos de control ambiental propuestos a partir de los posibles focos de contaminación observados en la zona.

Se ha de considerar que, mientras que los puntos de control sanitario son fijos, los puntos de control ambiental podrían variar tanto en localización, como en número, debido a que su propósito es identificar el origen de la posible contaminación.



Figura 7. Límites de la zona de baño y puntos de control ambiental y de muestreo.

### 3.3 Análisis y evaluación de resultados

Una vez elaborados los perfiles, el análisis y evaluación de las aguas de baño se realiza en base a los resultados microbiológicos de al menos las tres últimas temporadas de baño, las características físicas de las aguas de baño, las fuentes de contaminación, la situación de los

puntos de control y la propensión a la proliferación de fitoplancton, cianobacterias, medusas y macroalgas que pudieran afectar a la salud de los bañistas.

En cuanto al **riesgo de contaminación microbiológica**, se ha clasificado el riesgo en cuatro categorías (riesgo alto, medio, bajo y sin riesgo), según la presencia de presiones y la constatación de impactos, en base a las últimas 3 temporadas de baño. De esta forma surge la siguiente tabla de opciones:

**Tabla 2. Clasificación del riesgo de contaminación microbiológica según presiones e impactos observados.**

|                                                     | Impacto comprobado | Impacto probable | Sin Impacto aparente | Sin Datos    |
|-----------------------------------------------------|--------------------|------------------|----------------------|--------------|
| <b>Playa sometida a presiones significativas</b>    | Riesgo Alto        | Riesgo Medio     | Riesgo Bajo          | Riesgo Medio |
| <b>Playa No sometida a presiones significativas</b> | Riesgo Alto        | Riesgo Medio     | Sin Riesgo           | Riesgo Bajo  |
| <b>Sin datos relativos a presiones</b>              | Riesgo Alto        | Riesgo Medio     | Riesgo Bajo          | -            |

Para la determinación del **impacto** se considera la calificación anual de cada una de las playas analizadas en los 3 últimos años (periodo 2018-2020), de manera que se le asigna a cada una de las clasificaciones un valor: 0, si es excelente; 1, si es buena; 2, si es suficiente; y 3, si es insuficiente. En función del resultado de la suma de dichos valores se considera: *Sin impacto aparente* (igual a 0); *Impacto probable* (entre 1 y 3); e *Impacto comprobado* ( $\geq 4$ ).

Por otro lado, para determinar si la playa está sometida a **presiones** se tienen en cuenta:

- La influencia fluvial (barrancos): se le da un valor de 0 (sin influencia) ó 2 (con influencia, debido a que se considera que el arrastre de materiales es un factor que puede afectar de manera importante a la calidad microbiológica).
- El saneamiento urbano: se le da un valor de 0 (si el saneamiento urbano está en servicio o no existe por las características aisladas de la playa), 1 (si está en servicio con deficiencias) ó 2 (si está en construcción /planificación).
- Las instalaciones portuarias: se asigna un valor de 0 (si no hay instalaciones portuarias) ó 1 (con instalaciones portuarias).
- Las instalaciones industriales: se asigna un valor de 0 (si no hay instalaciones industriales) ó 1 (con instalaciones industriales).

En función del resultado de la suma de los valores anteriores, se clasifica la playa como: *no sometida a presiones* (entre 0 y 2) o *sometida a presiones* ( $\geq 3$ ).

Por otro lado, el Real Decreto 1341/2007 define la contaminación como “la presencia de contaminación microbiana o de otros organismos, residuos o sustancias químicas, que afecten a la calidad de las aguas de baño y entrañen un riesgo para la salud de los bañistas”. Por ello, para poder establecer el **riesgo global de contaminación** se ha teniendo en cuenta el riesgo de contaminación microbiológica, el riesgo de proliferación de distintos elementos biológicos (fitoplancton/cianobacterias, macroalgas y medusas) y el estado químico de las aguas obtenido para el año 2020 en el punto de muestreo más próximo a cada una de las playas (en caso de existir más de un punto de muestreo, se considera el de peor resultado). El riesgo global se clasifica en 4 niveles: sin riesgo, riesgo bajo, medio y alto.

**Tabla 3. Clasificación del riesgo global de contaminación en función del riesgo de los componentes A, B, C y D (indistintamente: contaminación microbiológica, proliferación de fitoplancton/cianobacterias, macroalgas y medusas) y del estado químico (2020) obtenido en el punto de la red de control más cercano a cada playa.**

| RIESGO DE LOS COMPONENTES CONSIDERADOS* |              |              |              | ESTADO QUÍMICO | RIESGO GLOBAL |
|-----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------|---------------|
| A                                       | B            | C            | D            |                |               |
| Sin riesgo                              | Sin riesgo   | Sin riesgo   | Sin riesgo   | Bueno          | SIN RIESGO    |
| Sin riesgo                              | Sin riesgo   | Sin riesgo   | Riesgo Bajo  | Bueno          |               |
| Sin riesgo                              | Sin riesgo   | Sin riesgo   | Sin riesgo   | Malo           | RIESGO BAJO   |
| Sin riesgo                              | Sin riesgo   | Sin riesgo   | Riesgo Bajo  | Malo           |               |
| Sin riesgo                              | Sin riesgo   | Riesgo Bajo  | Riesgo Bajo  | Bueno          |               |
| Sin riesgo                              | Riesgo Bajo  | Riesgo Bajo  | Riesgo Bajo  | Bueno          |               |
| Riesgo Bajo                             | Riesgo Bajo  | Riesgo Bajo  | Riesgo Bajo  | Bueno          |               |
| Riesgo Bajo                             | Riesgo Bajo  | Riesgo Bajo  | Riesgo Medio | Bueno          |               |
| Sin riesgo                              | Riesgo Bajo  | Riesgo Bajo  | Riesgo Medio | Bueno          |               |
| Sin riesgo                              | Sin riesgo   | Riesgo Bajo  | Riesgo Medio | Bueno          |               |
| Sin riesgo                              | Sin riesgo   | Sin riesgo   | Riesgo Medio | Bueno          |               |
| Sin riesgo                              | Sin riesgo   | Riesgo Bajo  | Riesgo Bajo  | Malo           | RIESGO MEDIO  |
| Sin riesgo                              | Riesgo Bajo  | Riesgo Bajo  | Riesgo Bajo  | Malo           |               |
| Riesgo Bajo                             | Riesgo Bajo  | Riesgo Bajo  | Riesgo Bajo  | Malo           |               |
| Riesgo Bajo                             | Riesgo Bajo  | Riesgo Bajo  | Riesgo Medio | Malo           |               |
| Sin riesgo                              | Riesgo Bajo  | Riesgo Bajo  | Riesgo Medio | Malo           |               |
| Sin riesgo                              | Sin riesgo   | Riesgo Bajo  | Riesgo Medio | Malo           |               |
| Sin riesgo                              | Sin riesgo   | Sin riesgo   | Riesgo Medio | Malo           |               |
| Sin riesgo                              | Riesgo Bajo  | Riesgo Medio | Riesgo Medio | Bueno          |               |
| Sin Riesgo                              | Riesgo Medio | Riesgo Medio | Riesgo Medio | Bueno          |               |
| Riesgo Medio                            | Riesgo Medio | Riesgo Medio | Riesgo Medio | Bueno          |               |
| Riesgo Bajo                             | Riesgo Medio | Riesgo Medio | Riesgo Medio | Bueno          |               |
| Riesgo Bajo                             | Riesgo Bajo  | Riesgo Medio | Riesgo Medio | Bueno          |               |
| Sin riesgo                              | Sin riesgo   | Riesgo Medio | Riesgo Medio | Malo           | RIESGO ALTO   |
| Sin riesgo                              | Riesgo Bajo  | Riesgo Medio | Riesgo Medio | Malo           |               |
| Sin riesgo                              | Riesgo Medio | Riesgo Medio | Riesgo Medio | Malo           |               |
| Riesgo Medio                            | Riesgo Medio | Riesgo Medio | Riesgo Medio | Malo           |               |
| Riesgo Bajo                             | Riesgo Medio | Riesgo Medio | Riesgo Medio | Malo           |               |
| Riesgo Bajo                             | Riesgo Bajo  | Riesgo Medio | Riesgo Medio | Malo           |               |
| Riesgo Alto                             | -            | -            | -            | Bueno          |               |
| Riesgo Alto                             | -            | -            | -            | Malo           |               |

(\*) Indistintamente: Contaminación Microbiológica, Proliferación de Fitoplancton/Cianobacterias, Macroalgas y Medusas

## 4 ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL AGUA DE BAÑO

Se han censado cuarenta y nueve zonas de baño en la demarcación hidrológica de Gran Canaria, cuya localización es la siguiente:



**Figura 8. Localización de las zonas de Baño. Fuente Plan Hidrológico de la DH de Gran Canaria**

Una vez elaborados los perfiles, el análisis y evaluación de las aguas de baño se ha realizado en base a los resultados microbiológicos de las últimas temporadas de baño, las características físicas de las aguas de baño, las fuentes de contaminación, la situación de los puntos de control y la propensión a la proliferación de fitoplancton, cianobacterias, medusas y macroalgas que pudieran afectar a la salud de los bañistas.

En cuanto al riesgo de contaminación microbiológica, se ha clasificado el riesgo en cuatro categorías (riesgo alto, medio, bajo y sin riesgo), según la presencia de presiones y la constatación de impactos, en base a las últimas 3 temporadas de baño.

La información relativa al riesgo a las proliferaciones ha sido facilitada por el Servicio de Biodiversidad de la Dirección General de Lucha contra el Cambio Climático del Gobierno de Canarias. Mencionar que todas las masas de agua superficiales de la DH de Gran Canaria se encuentran en “buen estado” ecológico (biológico y físico-químico), presentando un estado total “bueno o mejor” (Plan Hidrológico de Gran Canaria vigente, BOC nº 17 de 25 de enero de 2019).

Tabla 4. Estimación del riesgo de contaminación microbiológica (Sin riesgo, Bajo, Medio, Alto) de las aguas de baño de la DH de Gran Canaria.

| ZONA DE BAÑO      |                                          | CLASIFICACIÓN ANUAL ( <sup>1</sup> )                                     |           |           | IMPACTOS OBSERVADOS  | FACTORES POTENCIALES DE CONTAMINACIÓN |                    |         |                            | SOMETIDA A PRESIONES | RIESGO DE CONTAMINACIÓN MICROBIOLÓGICA |
|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------------------|---------------------------------------|--------------------|---------|----------------------------|----------------------|----------------------------------------|
| CÓDIGO            | NOMBRE                                   | 2018                                                                     | 2019      | 2020      |                      | INFLUENCIA FLUVIAL (Barrancos)        | SANEAMIENTO URBANO | PUERTOS | INSTALACIONES INDUSTRIALES |                      |                                        |
| ES70500016M35016B | Playa Alcaravaneras                      | Excelente                                                                | Excelente | Excelente | Sin impacto aparente | Sí                                    | En Servicio        | Sí      | Sí                         | Sí                   | Riesgo Bajo                            |
| ES70500012M35012J | Playa Amadores                           | Excelente                                                                | Excelente | Excelente | Sin impacto aparente | Sí                                    | En Servicio        | Sí      | No                         | Sí                   | Riesgo Bajo                            |
| ES70500002M35002A | Playa Arinaga                            | Excelente                                                                | Excelente | Excelente | Sin impacto aparente | Sí                                    | En Servicio        | Sí      | No                         | Sí                   | Riesgo Bajo                            |
| ES70500019M35019E | Playa Bahía Feliz (Parte Tarajalillo)    | Excelente                                                                | Excelente | Excelente | Sin impacto aparente | Sí                                    | En Servicio        | No      | No                         | No                   | Sin Riesgo                             |
| ES70500009M35009D | Playa Bocabarranco                       | Cerrada las temporadas de baño 2017, 2018 y 2019 por rotura de emisario. |           |           |                      |                                       |                    |         |                            |                      |                                        |
| ES70500006M35006E | Playa Bocabarranco (Bañaderos)           | Excelente                                                                | Excelente | Excelente | Sin impacto aparente | Sí                                    | En Servicio        | No      | No                         | No                   | Sin Riesgo                             |
| ES70500002M35002E | Playa Cabrón                             | Excelente                                                                | Excelente | Excelente | Sin impacto aparente | Sí                                    | En Servicio        | No      | No                         | No                   | Sin Riesgo                             |
| ES70500009M35009E | Playa Caleta de Arriba (Caleta de Soria) | Excelente                                                                | Excelente | Excelente | Sin impacto aparente | No                                    | En Servicio        | No      | No                         | No                   | Sin Riesgo                             |
| ES70500016M35016A | Playa Las Canteras                       | Excelente                                                                | Excelente | Excelente | Sin impacto aparente | Sí                                    | En Servicio        | No      | No                         | No                   | Sin Riesgo                             |
| ES70500012M35012H | Playa Costa Alegre (La Lajilla)          | Excelente                                                                | Excelente | Excelente | Sin impacto aparente | Sí                                    | En Servicio        | Sí      | No                         | Sí                   | Riesgo Bajo                            |
| ES70500019M35019D | Playa El Águila                          | Excelente                                                                | Excelente | Excelente | Sin impacto aparente | Sí                                    | En Servicio        | No      | No                         | No                   | Sin Riesgo                             |
| ES70500009M35009C | Playa El Agujero                         | Excelente                                                                | Excelente | Excelente | Sin impacto aparente | Sí                                    | En Servicio        | No      | No                         | No                   | Sin Riesgo                             |

| ZONA DE BAÑO      |                                   | CLASIFICACIÓN ANUAL <sup>(1)</sup> |              |              | IMPACTOS<br>OBSERVADOS  | FACTORES POTENCIALES DE CONTAMINACIÓN |                       |                       |                               | SOMETIDA<br>A<br>PRESIONES | RIESGO DE<br>CONTAMINACIÓN<br>MICROBIOLÓGICA |
|-------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|
| CÓDIGO            | NOMBRE                            | 2018                               | 2019         | 2020         |                         | INFLUENCIA<br>FLUVIAL<br>(Barrancos)  | SANEAMIENTO<br>URBANO | PUERTOS               | INSTALACIONES<br>INDUSTRIALES |                            |                                              |
| ES70500013M35013C | Playa El Altillo                  | Excelente                          | Excelente    | Excelente    | Sin impacto<br>aparente | Sí                                    | En Servicio           | No                    | No                            | No                         | Sin Riesgo                                   |
| ES70500011M35011A | Playa El Burrero                  | Excelente                          | Excelente    | Excelente    | Sin impacto<br>aparente | Sí                                    | En Servicio           | No                    | No                            | No                         | Sin Riesgo                                   |
| ES70500016M35016D | Playa El Confital                 | Insuficiente                       | Insuficiente | Insuficiente | Impacto<br>comprobado   | No                                    | En Servicio           | No                    | No                            | No                         | Riesgo Alto                                  |
| ES70500012M35012E | Playa El Cura                     | Excelente                          | Excelente    | Excelente    | Sin impacto<br>aparente | Sí                                    | En Servicio           | No                    | No                            | No                         | Sin Riesgo                                   |
| ES70500026M35026A | Playa El Hombre                   | Excelente                          | Excelente    | Excelente    | Sin impacto<br>aparente | Sí                                    | En Servicio           | No                    | Sí                            | Sí                         | Riesgo Bajo                                  |
| ES70500019M35019A | Playa El Inglés                   | Excelente                          | Excelente    | Excelente    | Sin impacto<br>aparente | Sí                                    | En Servicio           | No                    | No                            | No                         | Sin Riesgo                                   |
| ES70500006M35006F | Playa El Puertillo<br>(Bañaderos) | Excelente                          | Excelente    | Excelente    | Sin impacto<br>aparente | Sí                                    | En Servicio           | No                    | No                            | No                         | Sin Riesgo                                   |
| ES70500026M35026I | Playa Hoya Del Pozo               | Excelente                          | Excelente    | Excelente    | Sin impacto<br>aparente | Sí                                    | En Servicio           | Sí                    | No                            | Sí                         | Riesgo Bajo                                  |
| ES70500026M35026D | Playa La Garita                   | Excelente                          | Excelente    | Excelente    | Sin impacto<br>aparente | Sí                                    | En Servicio           | No                    | No                            | No                         | Sin Riesgo                                   |
| ES70500016M35016C | Playa La Laja                     | Excelente                          | Excelente    | Excelente    | Sin impacto<br>aparente | Sí                                    | En Servicio           | Actividad<br>pesquera | No                            | Sí                         | Riesgo Bajo                                  |
| ES70500012M35012C | Playa La Verga (Anfi<br>del Mar)  | Excelente                          | Excelente    | Excelente    | Sin impacto<br>aparente | Sí                                    | En Servicio           | Sí                    | No                            | Sí                         | Riesgo Bajo                                  |
| ES70500019M35019G | Playa Las Burras                  | Excelente                          | Excelente    | Excelente    | Sin impacto<br>aparente | Sí                                    | En Servicio           | No                    | Sí                            | Sí                         | Riesgo Bajo                                  |
| ES70500019M35019F | Playa Las Meloneras               | Excelente                          | Excelente    | Excelente    | Sin impacto<br>aparente | No                                    | En Servicio           | Sí                    | No                            | No                         | Sin Riesgo                                   |
| ES70500001M35001A | Playa Las Nieves                  | Excelente                          | Excelente    | Excelente    | Sin impacto<br>aparente | Sí                                    | En Servicio           | Sí                    | No                            | Sí                         | Riesgo Bajo                                  |

| ZONA DE BAÑO      |                                           | CLASIFICACIÓN ANUAL <sup>(1)</sup> |           |           | IMPACTOS<br>OBSERVADOS  | FACTORES POTENCIALES DE CONTAMINACIÓN |                       |                       |                               | SOMETIDA<br>A<br>PRESIONES | RIESGO DE<br>CONTAMINACIÓN<br>MICROBIOLÓGICA |
|-------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|-------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|
| CÓDIGO            | NOMBRE                                    | 2018                               | 2019      | 2020      |                         | INFLUENCIA<br>FLUVIAL<br>(Barrancos)  | SANEAMIENTO<br>URBANO | PUERTOS               | INSTALACIONES<br>INDUSTRIALES |                            |                                              |
| ES70500001M35001B | Playa Las Salinas<br>(Piscinas Naturales) | Excelente                          | Excelente | Excelente | Sin impacto<br>aparente | Sí                                    | En Servicio           | Sí                    | No                            | Sí                         | Riesgo Bajo                                  |
| ES70500006M35006D | Playa Los Charcones<br>(Bañaderos)        | Excelente                          | Excelente | Excelente | Sin impacto<br>aparente | Sí                                    | En Servicio           | No                    | No                            | No                         | Sin Riesgo                                   |
| ES70500019M35019I | Playa Los Cochinos<br>(El Cochino)        | Excelente                          | Excelente | Excelente | Sin impacto<br>aparente | Sí                                    | En Servicio           | No                    | Sí                            | Sí                         | Riesgo Bajo                                  |
| ES70500012M35012F | Playa Marañuelas                          | Excelente                          | Excelente | Excelente | Sin impacto<br>aparente | Sí                                    | En Servicio           | Actividad<br>pesquera | No                            | Sí                         | Riesgo Bajo                                  |
| ES70500019M35019C | Playa Maspalomas                          | Excelente                          | Excelente | Excelente | Sin impacto<br>aparente | Sí                                    | En Servicio           | No                    | No                            | No                         | Sin Riesgo                                   |
| ES70500026M35026C | Playa Melenara                            | Excelente                          | Excelente | Excelente | Sin impacto<br>aparente | Sí                                    | En Servicio           | Sí                    | Sí                            | Sí                         | Riesgo Bajo                                  |
| ES70500012M35012A | Playa Mogán                               | Excelente                          | Excelente | Excelente | Sin impacto<br>aparente | Sí                                    | En Servicio           | Sí                    | Sí                            | Sí                         | Riesgo Bajo                                  |
| ES70500026M35026G | Playa Ojos De Garza                       | Excelente                          | Excelente | Excelente | Sin impacto<br>aparente | Sí                                    | En Servicio           | No                    | Sí                            | Sí                         | Riesgo Bajo                                  |
| ES70500012M35012I | Playa Patalavaca                          | Excelente                          | Excelente | Excelente | Sin impacto<br>aparente | Sí                                    | En Servicio           | Sí                    | No                            | Sí                         | Riesgo Bajo                                  |
| ES70500022M35022A | Playa Pozo Izquierdo                      | Excelente                          | Excelente | Excelente | Sin impacto<br>aparente | Sí                                    | En Servicio           | No                    | No                            | No                         | Sin Riesgo                                   |
| ES70500012M35012B | Playa Puerto Rico                         | Excelente                          | Excelente | Excelente | Sin impacto<br>aparente | Sí                                    | En Servicio           | Sí                    | No                            | Sí                         | Riesgo Bajo                                  |
| ES70500023M35023B | Playa Roque Prieto                        | Excelente                          | Excelente | Excelente | Sin impacto<br>aparente | No                                    | En Servicio           | No                    | Sí                            | No                         | Sin Riesgo                                   |
| ES70500026M35026B | Playa Salinetas                           | Excelente                          | Excelente | Excelente | Sin impacto<br>aparente | Sí                                    | En Servicio           | Sí                    | Sí                            | Sí                         | Riesgo Bajo                                  |
| ES70500019M35019B | Playa San Agustín                         | Excelente                          | Excelente | Excelente | Sin impacto<br>aparente | Sí                                    | En Servicio           | No                    | No                            | No                         | Sin Riesgo                                   |

| ZONA DE BAÑO      |                                                       | CLASIFICACIÓN ANUAL <sup>(1)</sup>                          |           |           | IMPACTOS<br>OBSERVADOS  | FACTORES POTENCIALES DE CONTAMINACIÓN |                       |                       |                               | SOMETIDA<br>A<br>PRESIONES | RIESGO DE<br>CONTAMINACIÓN<br>MICROBIOLÓGICA |
|-------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|
| CÓDIGO            | NOMBRE                                                | 2018                                                        | 2019      | 2020      |                         | INFLUENCIA<br>FLUVIAL<br>(Barrancos)  | SANEAMIENTO<br>URBANO | PUERTOS               | INSTALACIONES<br>INDUSTRIALES |                            |                                              |
| ES70500006M35006C | Playa San Andrés                                      | Excelente                                                   | Excelente | Excelente | Sin impacto<br>aparente | Sí                                    | En Servicio           | No                    | No                            | No                         | Sin Riesgo                                   |
| ES70500023M35023A | Playa San Felipe                                      | Excelente                                                   | Excelente | Excelente | Sin impacto<br>aparente | Sí                                    | En Servicio           | No                    | No                            | No                         | Sin Riesgo                                   |
| ES70500013M35013A | Playa San Lorenzo<br>(Charco San Lorenzo)             | Excelente                                                   | Excelente | Excelente | Sin impacto<br>aparente | Sí                                    | En Servicio           | No                    | No                            | No                         | Sin Riesgo                                   |
| ES70500019M35019J | Playa Santa Águeda<br>(El Pajar)                      | Excelente                                                   | Excelente | Excelente | Sin impacto<br>aparente | No                                    | En Servicio           | Sí                    | Sí                            | No                         | Sin Riesgo                                   |
| ES70500009M35009B | Playa Sardina                                         | Excelente                                                   | Excelente | Excelente | Sin impacto<br>aparente | No                                    | En Servicio           | Actividad<br>pesquera | No                            | No                         | Sin Riesgo                                   |
| ES70500012M35012G | Playa Taurito                                         | Excelente                                                   | Excelente | Excelente | Sin impacto<br>aparente | Sí                                    | En Servicio           | Sí                    | Sí                            | Sí                         | Riesgo Bajo                                  |
| ES70500012M35012D | Playa Tauro                                           | Cerrada desde la temporada de baño 2016 por orden judicial. |           |           |                         |                                       |                       |                       |                               |                            |                                              |
| ES70500002M35002D | Playa Vargas                                          | Excelente                                                   | Excelente | Excelente | Sin impacto<br>aparente | Sí                                    | En Servicio           | No                    | No                            | No                         | Sin Riesgo                                   |
| ES70500019M35019K | Playa y Piscinas<br>Naturales Castillo<br>del Romeral | Excelente                                                   | Excelente | Excelente | Sin impacto<br>aparente | Sí                                    | En Servicio           | Sí                    | Sí                            | Sí                         | Riesgo Bajo                                  |

<sup>(1)</sup> Según anexo II del RD 1341/2007, "Excelente", "Buena", "Suficiente", "Insuficiente". SC: Sin clasificar

Tabla 5. Estimación del riesgo global de contaminación (Sin riesgo, Bajo, Medio, Alto) de las aguas de baño de la DH de Gran Canaria.

| ZONA DE BAÑO      |                                          | ESTADO QUÍMICO (PHGC) <sup>(1)</sup>                                                 | RIESGO DE CONTAMINACIÓN MICROBIOLÓGICA | RIESGO DE PROLIFERACIÓN <sup>(2)</sup> |            |            | RIESGO GLOBAL DE CONTAMINACIÓN |
|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|------------|------------|--------------------------------|
| CÓDIGO            | NOMBRE                                   |                                                                                      |                                        | FITOPLANC./CIANO.                      | MACROALGAS | MEDUSAS    |                                |
| ES70500016M35016B | Playa Alcaravaneras                      | Bueno                                                                                | Riesgo Bajo                            | Sin riesgo                             | Sin riesgo | Sin riesgo | Sin Riesgo                     |
| ES70500012M35012J | Playa Amadores                           | Bueno                                                                                | Riesgo Bajo                            | Sin riesgo                             | Sin riesgo | Sin riesgo | Sin Riesgo                     |
| ES70500002M35002A | Playa Arinaga                            | Bueno                                                                                | Riesgo Bajo                            | Sin riesgo                             | Sin riesgo | Sin riesgo | Sin Riesgo                     |
| ES70500019M35019E | Playa Bahía Feliz (Parte Tarajalillo)    | Bueno                                                                                | Sin Riesgo                             | Sin riesgo                             | Sin riesgo | Sin riesgo | Sin Riesgo                     |
| ES70500009M35009D | Playa Bocabarranco                       | Cerrada las temporadas de baño 2017, 2018 y 2019 por rotura de emisario. SIN EVALUAR |                                        |                                        |            |            |                                |
| ES70500006M35006E | Playa Bocabarranco (Bañaderos)           | Bueno                                                                                | Sin Riesgo                             | Sin riesgo                             | Sin riesgo | Sin riesgo | Sin Riesgo                     |
| ES70500002M35002E | Playa Cabrón                             | Bueno                                                                                | Sin Riesgo                             | Sin riesgo                             | Sin riesgo | Sin riesgo | Sin Riesgo                     |
| ES70500009M35009E | Playa Caleta de Arriba (Caleta de Soria) | Bueno                                                                                | Sin Riesgo                             | Sin riesgo                             | Sin riesgo | Sin riesgo | Sin Riesgo                     |
| ES70500016M35016A | Playa Canteras                           | Bueno                                                                                | Sin Riesgo                             | Sin riesgo                             | Sin riesgo | Sin riesgo | Sin Riesgo                     |
| ES70500012M35012H | Playa Costa Alegre (La Lajilla)          | Bueno                                                                                | Riesgo Bajo                            | Sin riesgo                             | Sin riesgo | Sin riesgo | Sin Riesgo                     |
| ES70500019M35019D | Playa El Águila                          | Bueno                                                                                | Sin Riesgo                             | Sin riesgo                             | Sin riesgo | Sin riesgo | Sin Riesgo                     |
| ES70500009M35009C | Playa El Agujero                         | Bueno                                                                                | Sin Riesgo                             | Sin riesgo                             | Sin riesgo | Sin riesgo | Sin Riesgo                     |
| ES70500013M35013C | Playa El Altillio                        | Bueno                                                                                | Sin Riesgo                             | Sin riesgo                             | Sin riesgo | Sin riesgo | Sin Riesgo                     |
| ES70500011M35011A | Playa El Burrero                         | Bueno                                                                                | Sin Riesgo                             | Sin riesgo                             | Sin riesgo | Sin riesgo | Sin Riesgo                     |
| ES70500016M35016D | Playa El Confital                        | Bueno                                                                                | Riesgo Alto                            | Sin riesgo                             | Sin riesgo | Sin riesgo | Riesgo Alto                    |
| ES70500012M35012E | Playa El Cura                            | Bueno                                                                                | Sin Riesgo                             | Sin riesgo                             | Sin riesgo | Sin riesgo | Sin Riesgo                     |
| ES70500026M35026A | Playa El Hombre                          | Bueno                                                                                | Riesgo Bajo                            | Sin riesgo                             | Sin riesgo | Sin riesgo | Sin Riesgo                     |
| ES70500019M35019A | Playa El Inglés                          | Bueno                                                                                | Sin Riesgo                             | Sin riesgo                             | Sin riesgo | Sin riesgo | Sin Riesgo                     |
| ES70500006M35006F | Playa El Puertillo (Bañaderos)           | Bueno                                                                                | Sin Riesgo                             | Sin riesgo                             | Sin riesgo | Sin riesgo | Sin Riesgo                     |
| ES70500026M35026I | Playa Hoya del Pozo                      | Bueno                                                                                | Riesgo Bajo                            | Sin riesgo                             | Sin riesgo | Sin riesgo | Sin Riesgo                     |

| ZONA DE BAÑO      |                                        | ESTADO<br>QUÍMICO<br>(PHGC) (¹) | RIESGO DE<br>CONTAMINACIÓN<br>MICROBIOLÓGICA | RIESGO DE PROLIFERACIÓN (²) |            |            | RIESGO GLOBAL DE<br>CONTAMINACIÓN |
|-------------------|----------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|------------|------------|-----------------------------------|
| CÓDIGO            | NOMBRE                                 |                                 |                                              | FITOPLANC./CIANO.           | MACROALGAS | MEDUSAS    |                                   |
| ES70500026M35026D | Playa La Garita                        | Bueno                           | Sin Riesgo                                   | Sin riesgo                  | Sin riesgo | Sin riesgo | Sin Riesgo                        |
| ES70500016M35016C | Playa La Laja                          | Bueno                           | Riesgo Bajo                                  | Sin riesgo                  | Sin riesgo | Sin riesgo | Sin Riesgo                        |
| ES70500012M35012C | Playa La Verga (Anfi del Mar)          | Bueno                           | Riesgo Bajo                                  | Sin riesgo                  | Sin riesgo | Sin riesgo | Sin Riesgo                        |
| ES70500019M35019G | Playa Las Burras                       | Bueno                           | Riesgo Bajo                                  | Sin riesgo                  | Sin riesgo | Sin riesgo | Sin Riesgo                        |
| ES70500019M35019F | Playa Las Meloneras                    | Bueno                           | Sin Riesgo                                   | Sin riesgo                  | Sin riesgo | Sin riesgo | Sin Riesgo                        |
| ES70500001M35001A | Playa Las Nieves                       | Bueno                           | Riesgo Bajo                                  | Sin riesgo                  | Sin riesgo | Sin riesgo | Sin Riesgo                        |
| ES70500001M35001B | Playa Las Salinas (Piscinas Naturales) | Bueno                           | Riesgo Bajo                                  | Sin riesgo                  | Sin riesgo | Sin riesgo | Sin Riesgo                        |
| ES70500006M35006D | Playa Los Charcones (Bañaderos)        | Bueno                           | Sin Riesgo                                   | Sin riesgo                  | Sin riesgo | Sin riesgo | Sin Riesgo                        |
| ES70500019M35019I | Playa Los Cochinos (El Cochino)        | Bueno                           | Riesgo Bajo                                  | Sin riesgo                  | Sin riesgo | Sin riesgo | Sin Riesgo                        |
| ES70500012M35012F | Playa Marañuelas                       | Bueno                           | Riesgo Bajo                                  | Sin riesgo                  | Sin riesgo | Sin riesgo | Sin Riesgo                        |
| ES70500019M35019C | Playa Maspalomas                       | Bueno                           | Sin Riesgo                                   | Sin riesgo                  | Sin riesgo | Sin riesgo | Sin Riesgo                        |
| ES70500026M35026C | Playa Melenara                         | Bueno                           | Riesgo Bajo                                  | Sin riesgo                  | Sin riesgo | Sin riesgo | Sin Riesgo                        |
| ES70500012M35012A | Playa Mogán                            | Bueno                           | Riesgo Bajo                                  | Sin riesgo                  | Sin riesgo | Sin riesgo | Sin Riesgo                        |
| ES70500026M35026G | Playa Ojos de Garza                    | Bueno                           | Riesgo Bajo                                  | Sin riesgo                  | Sin riesgo | Sin riesgo | Sin Riesgo                        |
| ES70500012M35012I | Playa Patalavaca                       | Bueno                           | Riesgo Bajo                                  | Sin riesgo                  | Sin riesgo | Sin riesgo | Sin Riesgo                        |
| ES70500022M35022A | Playa Pozo Izquierdo                   | Bueno                           | Sin Riesgo                                   | Sin riesgo                  | Sin riesgo | Sin riesgo | Sin Riesgo                        |
| ES70500012M35012B | Playa Puerto Rico                      | Bueno                           | Riesgo Bajo                                  | Sin riesgo                  | Sin riesgo | Sin riesgo | Sin Riesgo                        |
| ES70500023M35023B | Playa Roque Prieto                     | Bueno                           | Sin Riesgo                                   | Sin riesgo                  | Sin riesgo | Sin riesgo | Sin Riesgo                        |
| ES70500026M35026B | Playa Salinetas                        | Bueno                           | Riesgo Bajo                                  | Sin riesgo                  | Sin riesgo | Sin riesgo | Sin Riesgo                        |
| ES70500019M35019B | Playa San Agustín                      | Bueno                           | Sin Riesgo                                   | Sin riesgo                  | Sin riesgo | Sin riesgo | Sin Riesgo                        |
| ES70500006M35006C | Playa San Andrés                       | Bueno                           | Sin Riesgo                                   | Sin riesgo                  | Sin riesgo | Sin riesgo | Sin Riesgo                        |

| ZONA DE BAÑO      |                                                 | ESTADO QUÍMICO (PHGC) <sup>(1)</sup>                                    | RIESGO DE CONTAMINACIÓN MICROBIOLÓGICA | RIESGO DE PROLIFERACIÓN <sup>(2)</sup> |            |            | RIESGO GLOBAL DE CONTAMINACIÓN |
|-------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|------------|------------|--------------------------------|
| CÓDIGO            | NOMBRE                                          |                                                                         |                                        | FITOPLANC./CIANO.                      | MACROALGAS | MEDUSAS    |                                |
| ES70500023M35023A | Playa San Felipe                                | Bueno                                                                   | Sin Riesgo                             | Sin riesgo                             | Sin riesgo | Sin riesgo | Sin Riesgo                     |
| ES70500013M35013A | Playa San Lorenzo (Charco San Lorenzo)          | Bueno                                                                   | Sin Riesgo                             | Sin riesgo                             | Sin riesgo | Sin riesgo | Sin Riesgo                     |
| ES70500019M35019J | Playa Santa Águeda (El Pajar)                   | Bueno                                                                   | Sin Riesgo                             | Sin riesgo                             | Sin riesgo | Sin riesgo | Sin Riesgo                     |
| ES70500009M35009B | Playa Sardina                                   | Bueno                                                                   | Sin Riesgo                             | Sin riesgo                             | Sin riesgo | Sin riesgo | Sin Riesgo                     |
| ES70500012M35012G | Playa Taurito                                   | Bueno                                                                   | Riesgo Bajo                            | Sin riesgo                             | Sin riesgo | Sin riesgo | Sin Riesgo                     |
| ES70500012M35012D | Playa Tauro                                     | Cerrada desde la temporada de baño 2016 por orden judicial. SIN EVALUAR |                                        |                                        |            |            |                                |
| ES70500002M35002D | Playa Vargas                                    | Bueno                                                                   | Sin Riesgo                             | Sin riesgo                             | Sin riesgo | Sin riesgo | Sin Riesgo                     |
| ES70500019M35019K | Playa y Piscinas Naturales Castillo del Romeral | Bueno                                                                   | Riesgo Bajo                            | Sin riesgo                             | Sin riesgo | Sin riesgo | Sin Riesgo                     |

<sup>(1)</sup> Estado químico de las masas de agua superficial según evaluación realizada en el PH de la Demarcación de Gran Canaria, tercer ciclo.

<sup>(2)</sup> No se dispone de datos, se ha utilizado el criterio experto ya que durante el periodo contemplado no se ha registrado el cierre de ninguna de las playas por estos motivos.

## 5 CONCLUSIONES

A continuación, se presentan las principales conclusiones:

### 1. Calidad microbiológica

La calificación anual de las aguas de baño en el periodo 2018-2020, es “excelente”, salvo la playa de El Confital cuya calidad es “insuficiente” debido a episodios de contaminación fecal recurrente, en estudio actualmente por el Ayuntamiento.

### 2. Puntos de control ambiental

De las 49 playas censadas en Gran Canaria, 21 presentan riesgo de contaminación microbiológica “bajo” y otras 25 se han considerado “sin riesgo”. Sólo en una de ellas, la playa de El Confital, el riesgo se ha catalogado como “alto”.

Las playas de Bocabarranco (Gáldar) y Tauro han estado cerradas al baño las tres últimas temporadas, por lo que no han podido ser evaluadas.

La localización de los puntos de control ambiental propuestos se ha realizado en base a la existencia de factores potenciales de contaminación, influencia de los barrancos, el estado del saneamiento y depuración en las inmediaciones de la playa, la presencia de instalaciones portuarias e instalaciones industriales, así como la calificación de las aguas de baño en las últimas tres temporadas.

Estos puntos de control son una propuesta para ser utilizados por los organismos con responsabilidad en las playas en el caso de que se observen episodios de contaminación.

### 3. Proliferaciones de fitoplancton, macroalgas y medusas.

Según la información aportada por el Servicio de Biodiversidad, de la Dirección General de Lucha contra el Cambio Climático y Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, no se considera que las zonas de baño de la DH Gran Canaria presenten riesgo a las proliferaciones. No obstante, a juicio experto, se ha considerado que durante el periodo evaluado no se han producido episodios de cierre de las playas por presencia de fitoplancton/cianobacterias, macroalgas o medusas, por lo que se estima un valor global “sin riesgo”.

### 4. Riesgo global de contaminación.

Según la metodología expuesta, el riesgo global estimado para todas las playas es “Sin Riesgo”, con la única excepción de la playa de El Confital que presenta “Riesgo Alto”.

En cumplimiento de lo que establece el apartado 2 del Anexo III del RD 1341/2007, estos perfiles serán revisados a fin de evaluar si alguno de los aspectos considerados ha variado. Dicha revisión se vincula a cualquier variación en la clasificación de las aguas de baño, en la que el resultado muestre una disminución del grado de calidad de “excelente” a “buena”, “suficiente” o “insuficiente”.

De igual forma, si se realizaran obras o cambios importantes en las infraestructuras vinculadas a una zona de baño o en sus inmediaciones, se procederá a la actualización de los perfiles, a fin de incorporar los cambios que se produzcan, antes de la siguiente temporada de baño.